


Selbsttest: Prüfung des Widerstands von 2225 Ω

S 0043

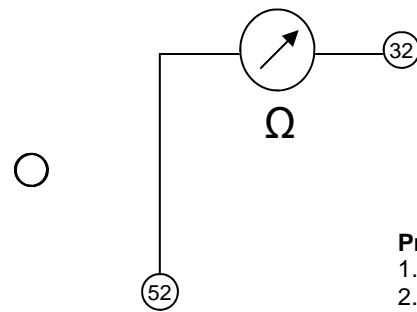

Prüfanweisung

1. Gerät vom Stromnetz trennen. Keine Röhre aufstecken.
2. Schalterstellung 1 wählen. Prüfstifte 32 und 52 einsetzen
3. Ohmmeter zwischen die Prüfstifte 32 und 52 schalten.
4. Messbereich 20 k Ω wählen.
5. Das Ohmmeter muss ca. 2225 Ω anzeigen.