


Selbsttest: Prüfung des Widerstands von 500 Ω

S 0046

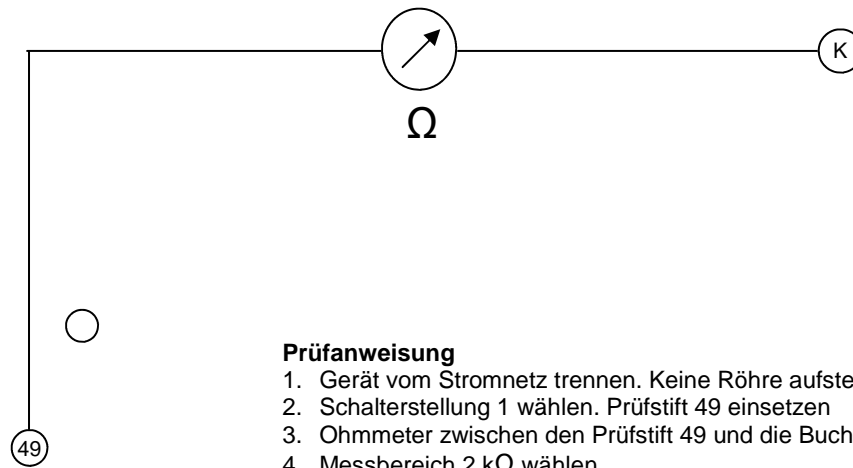

Prüfanweisung

1. Gerät vom Stromnetz trennen. Keine Röhre aufstecken.
2. Schalterstellung 1 wählen. Prüfstift 49 einsetzen
3. Ohmmeter zwischen den Prüfstift 49 und die Buchse K schalten.
4. Messbereich 2 k Ω wählen.
5. Das Ohmmeter muss ca. 500 Ω anzeigen.